

자동차 진단평가서

Vehicle Inspection Report



자동차 기본정보

차명	블루온(BLUEON)	차대번호	KMHAS513FBA000055
등록번호	28가1301	최초등록일	2011-07-25
연식	2011	배기량	50CC
변속기	자동	사용연료	전기

진단평가 결과

기준 가격

1,000 만 원


※ 기준가격은 보험개발원 및 NICE D&R(주)의 빅데이터를 근거로 하여 제시된 가격입니다.

시동불량	가/감가	종합상태	[주행거리] / [배출가스] 양호 / [튜닝] 이력없음 [특별이력] 없음 / [용도변경] 없음 / [색상] 이력없음 [주요옵선] 에어백 외	0
		수리이력	[외판] 없음 [골격] 없음	0
		수리필요	[외판] 범퍼(Fr), 미러 [골격] 없음 [기타] 휠	0
		세부상태	없음	0
		내외관상태	없음	0

※ 각 항목별 세부적인 평가내용은 2~3페이지를 참고하시기 바랍니다.

평가 가격

350 만 원

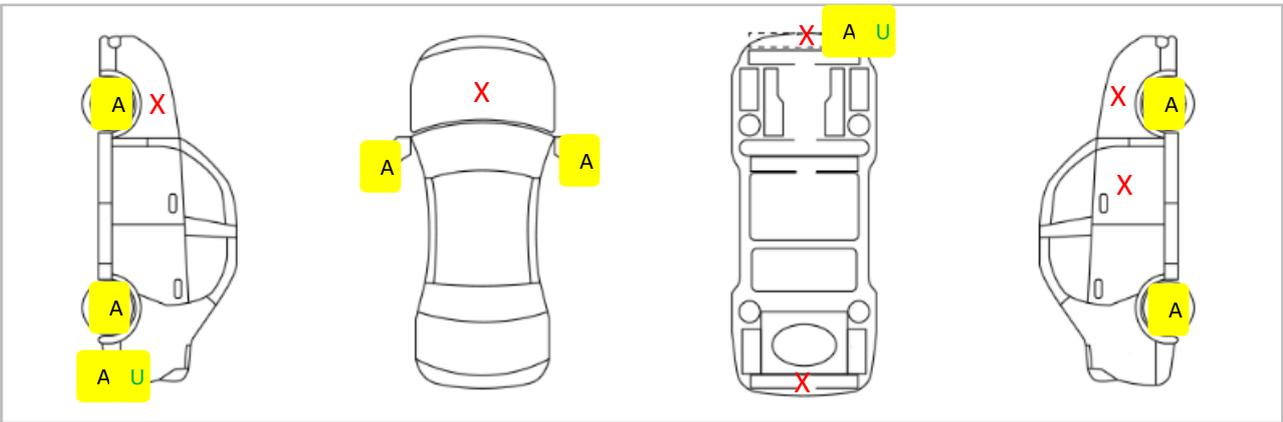

※ 상태표시 부호 : 수리이력 - X(교환), W(판금, 용접), 수리필요 - A(급힘), U(요철), C(부식), T(깨짐)

평가의견

배터리 방전으로 주행거리 및 차량 상태 확인 불가

관리번호

감-99-2209-100008

상기 진단평가서는 가격조사산정 권한을 가지는
국가공인자동차진단평가사가 한국자동차진단보증협회의
기술서에 근거하여 매각예정가격평가(가격조사산정)을
하였음을 확인합니다.

2022-09-22

국가공인 자동차진단평가사

박우현 (인)



한국자동차진단보증협회



자동차 종합상태

구분	진단	가격평가	구분	진단	가격평가
주행거리		0	차대번호	양호	0
배출가스	양호	0	튜닝	없음	0
특별이력	없음	0	용도변경	없음	0
색상		0	리콜	없음	0
주요옵션	에어백 외				0
편의장치					0
안전장치	에어백(운전석)				
기타옵션	알미늄 휠				

수리 이력/필요 진단

※ 상태표시 부호 : 수리이력 - X(교환), W(판금, 용접), 수리필요 - A(균형), U(요철), C(부식), T(깨짐)

구분	수리이력	수리필요	가격평가
주요골격	프론트패널	양호	양호
	크로스멤버	양호	양호
	인사이드패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	트렁크플로어	양호	양호
	리어패널	X	양호
	사이드멤버(FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호	양호/양호/양호/양호
	휠하우스(FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호	양호/양호/양호/양호
	패키지트레이	양호	양호
	A필러패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	B필러패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	C필러패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	대쉬패널	양호	양호
	플로어패널	양호	양호
외판부위	후드	X	양호
	프론트휀더(좌/우)	X / X	양호/양호
	도어(FL/FR/RL/RR)	양호 / X / 양호/양호	양호/양호/양호/양호
	트렁크리드	양호	양호
	라디에이터서포트	X	A / U
	쿼터패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	루프패널	양호	양호
사이드실패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호	

내외관 상태

구분	진단	가격평가	구분	진단	가격평가
전조등(좌/우)	양호/양호	0	후미등(좌/우)	양호/양호	0
안개등(좌/우)	양호/양호	0	범퍼(앞/뒤)	양호/양호	0
백미러(좌/우)	감가/감가	0	유리(전/후/FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호/양호/양호	0
휠(FL/FR/RL/RR)	감가/감가/감가/감가	0	타이어(FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호	0
광택	양호	0	룸크리닝	양호	0
내장	양호	0	기타 특이사항		0

자동차 세부상태

구 분		진단	가격평가	
자가진단	원동기	양호	0	
	변속기	양호	0	
원동기	작동상태(공회전)		불량	0
	오일누유	실린더커버(로커암커버)	양호	0
		실린더헤드/개스킷	양호	0
		실린더블록/오일팬	양호	0
	오일유량		적정	0
	냉각수누수	실린더헤드/가스켓	양호	0
		워터펌프	양호	0
		라디에이터	양호	0
냉각수수량		적정	0	
커먼레일		양호	0	
변속기	자동변속기(A/T)	오일누유	양호	0
		오일유량 및 상태	양호	0
		작동상태(공회전)	양호	0
	수동변속기(M/T)	오일누유		0
		기어변속장치		0
		오일유량 및 상태		0
작동상태(공회전)			0	
동력전달	클러치 어셈블리		양호	0
	등속조인트		양호	0
	추진축 및 베어링		양호	0
	디퍼렌셜 기어		양호	0
조향	동력조향 작동 오일누유		양호	0
	작동상태	스티어링 펌프	양호	0
		스티어링기어(MDPS포함)	양호	0
		스티어링조인트	양호	0
		파워고압호스	양호	0
		타이로드엔드 및 볼 조인트	양호	0
제동	브레이크 마스터 실린더 오일누유		양호	0
	브레이크 오일누유		양호	0
	배력장치상태		양호	0
전기	발전기출력		양호	0
	시동 모터		양호	0
	와이퍼 모터 기능		양호	0
	실내송풍모터		양호	0
	라디에이터 팬 모터		양호	0
	원도우 모터		양호	0
고전원 전기장치	충전구 절연상태		양호	0
	구동축 전기 격리상태		양호	0
	고전원전기배선 상태(접속단자,피복,보호기구)		양호	0
연료	연료누출(LP가스 포함)		양호	0

차량 사진 대장

Vehicle Photo List

